


伊勢湾台風写真台帳

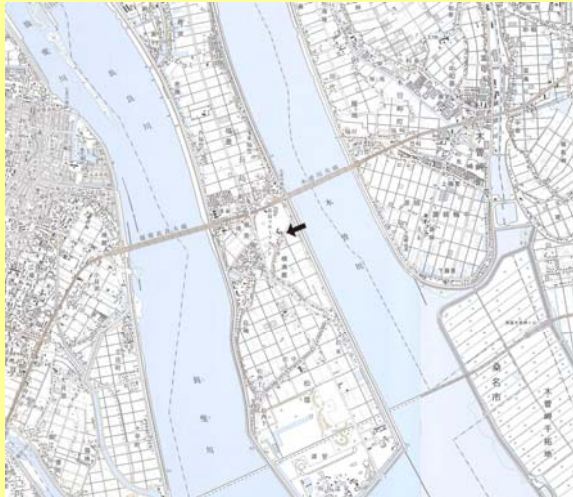

写真名称： 長島町横満蔵の流木の様子	現地状況、コメント等
エ リ ア： 三重県	伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのも のとされている。 長島町横満蔵(木曽川右岸 2.8k 附近)とされている。 踏査時の調査表には以下のように整理されている <10月13日 災害状況調査表> ●堤防の様子／嵩上げ堤か：嵩上げ堤、旧堤部はどうか：健在、法 線方向：北北西、道路を兼用しているか：兼用、土質：砂、水防 状況：不可能 ●溢流しているか：しなかった、その時刻：21 時頃が一番激しか った、 ●波の来た方向：南南東～南東、しぶきがこしたか：あった、その 高さ：天端まで ●木の傾いている方向：北、何度位(地面に対し)：60° ～80°、樹 種：マツ ●電柱が傾いている方向：北北東、何度位：80°、電線がついてい るか：ついている ●草がねていたか／その方向：北、場所：表法下、大きさ：0.5～ 1.0m ●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：流失全壊、一部健在する家 もある ・堤内地松蔭方面から先に水が来た、表法面は波浪によるもの
撮影箇所： 長島町	
撮 影 日： 1959 年	
撮 影 者： 旧建設省	
資料提供者： 木曽川下流河川事務所	
状 況： 一	
撮影位置	
	
※国土地理院発行地形図を使用	