お 知 ら せ(第32報)

1.件 名

【速報】梅雨前線に伴う天竜川上流部の被害状況 及び対策状況について

2.概要

梅雨前線に伴う出水により、7月19日10時00分頃、決壊した天竜川右岸204.8kp付近(長野県上伊那郡箕輪町松島北島地先)では、侵食被害の拡大防止に向けた応急対策工(大型土嚢及びブロックの投入、木流し工)を緊急時応急対策協定業者の協力により、引き続き鋭意施工しており、本日21時頃には終了見込みです。

さらに、引続き現地では、被災前の堤防高さ等を確保するための緊急復旧工事を施工します。

なお、当該区間も含め河川堤防の一斉パトロールを17日より実施しており、引き続き本日も点検を実施した結果、新たな被災箇所はありませんでした。昨日までに発見されている4箇所については、既に対応を完了しています。引き続き明日以降もパトロールを実施してまいります。

また、国土交通省では、地元自治体の要請を受け各地に排水ポンプ車を派遣するとともに、堤防決壊現場へは、照明車、衛星通信車、災害対策本部車を派遣しています。

3.添付資料

別添1 天竜川上流部国土交通大臣管理区間における被害状況

別添2 箕輪町堤防決壊部分の応急復旧及び緊急復旧計画

別添3 自治体への排水ポンプ車派遣状況

4.問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局 TEL 052-953-8155

河川部 河川情報管理官 西川 友幸河川部 河川管理課 課長 渡邊 守

応急対策(ブルーシート張り)を実施済。

位置図

別添1

天竜川上流部(国土交通大臣管理区間)における被害状況箇所図

天竜川上流河川事務所では、7月17日より実施している出水時の河川巡視により管理区間の河川及び河川管理施設等の状況(浸水状況、堤防・護岸の被害及び河川付近の被害等)を把握するとともに、緊急かつ適切な対応を行うのに必要な情報を収集しています。

21日12時までの河川巡視により、確認された被害状況とその対応状況については次のとおりです。



(中川村田島) (164.2k右岸) (175.8k+150m右岸) (175.8k+150m右岸) (145.1k左岸)

左岸145.1k

飯田市下久堅地先

天の中川橋

宮ヶ瀬橋直下流 (松川町生田)


南信息村


(160.6k左岸)

被災等状況一覧(21日12時00分現在) 河川施設被害等の状況 発生地点·地先 被害等の状況 対応状況 右岸175.8k+150m 石張護岸の洗掘 木流し工法にて応急対策を実施し、状況監 中田切川合流点 左岸160.6k 橋台裏と下流護岸背面の土砂吸い出し 応急対策(大型土のう及び砕石投入)を実 宮ヶ瀬橋直下流 施済。 右岸164.2k 旧堤防護岸の洗掘 応急対策(ブロック投入)を実施済。 天の中川橋下流 右岸204.8k 堤防決壊。住宅側への浸水、被害はなし 応急対策(大型土のう及びブロック投入)工 箕輪町松島地先 を実施中。

堤防法肩に延長3~4mのクラック(5cm)

	-R	1	M –		_
	都	遊	府	照	界
	市	町	村	39	
\sqcup	大	臣曹	理	区間	Š.
Δ	自	記水	位	観測	所
Ā	水位ロボットテレメーター				
	流	=	靓	測	所
•	役	125			
	巫	準	地	点	
-	流	域	界		

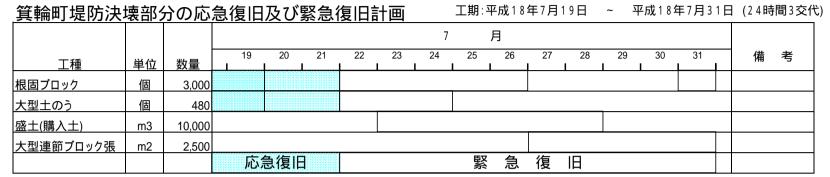

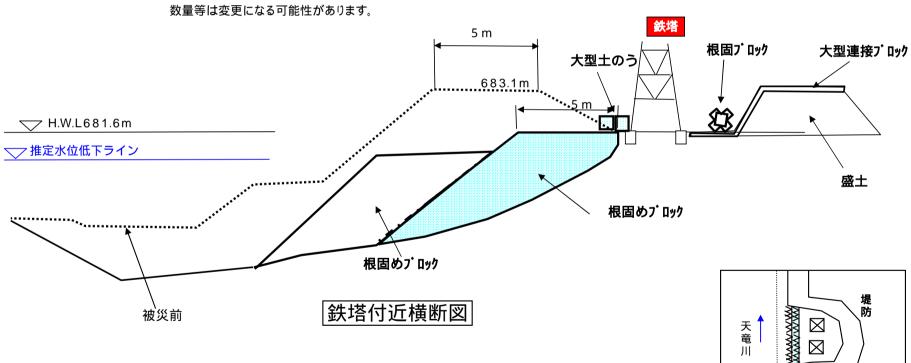

☑:鉄塔

平面図

