

## お知らせ(第35報)

### 1. 件名

#### 【速報】 梅雨前線に伴う天竜川上流部の被害状況 及び対策状況について

### 2. 概要

梅雨前線に伴う出水により、7月19日10時00分頃、決壊した天竜川右岸204.8kp付近(長野県上伊那郡箕輪町松島北島地先)では、浸食被害の拡大防止を目的とした応急対策工(大型土嚢及びブロックの投入、木流し工)を完了しましたが、引続き被災前の堤防機能を確保するため、緊急復旧工事を施工しています。

なお、当該区間も含め河川堤防の一斉パトロールを17日より継続しており、本日、新たに1箇所(伊那市入舟)の被災箇所を発見したため、対策を検討しております。引続き明日以降もパトロールを実施してまいります。

堤防決壊現場へは、照明車、衛星通信車、災害対策本部車を派遣しています。

### 3. 添付資料

- 別添1 天竜川上流部国土交通大臣管理区間における被害状況
- 別添2 箕輪町堤防決壊部分の応急復旧及び緊急復旧計画

### 4 問い合わせ先



国土交通省中部地方整備局 TEL 052-953-8155  
河川部 河川情報管理官 西川 友幸

平成18年7月23日15時00分現在

別添1

天竜川上流部(大臣管理区間)の被害状況箇所図

天竜川上流河川事務所では、7月17日より実施している出水時の河川巡視により管理区間の河川及び河川管理施設等の状況(浸水状況、堤防・護岸の被害及び河川付近の被害等)を把握するとともに、緊急かつ適切な対応を行うために必要な情報を収集しています。  
23日15時までの河川巡視により、確認された被害状況とその対応状況については次のとおりです。

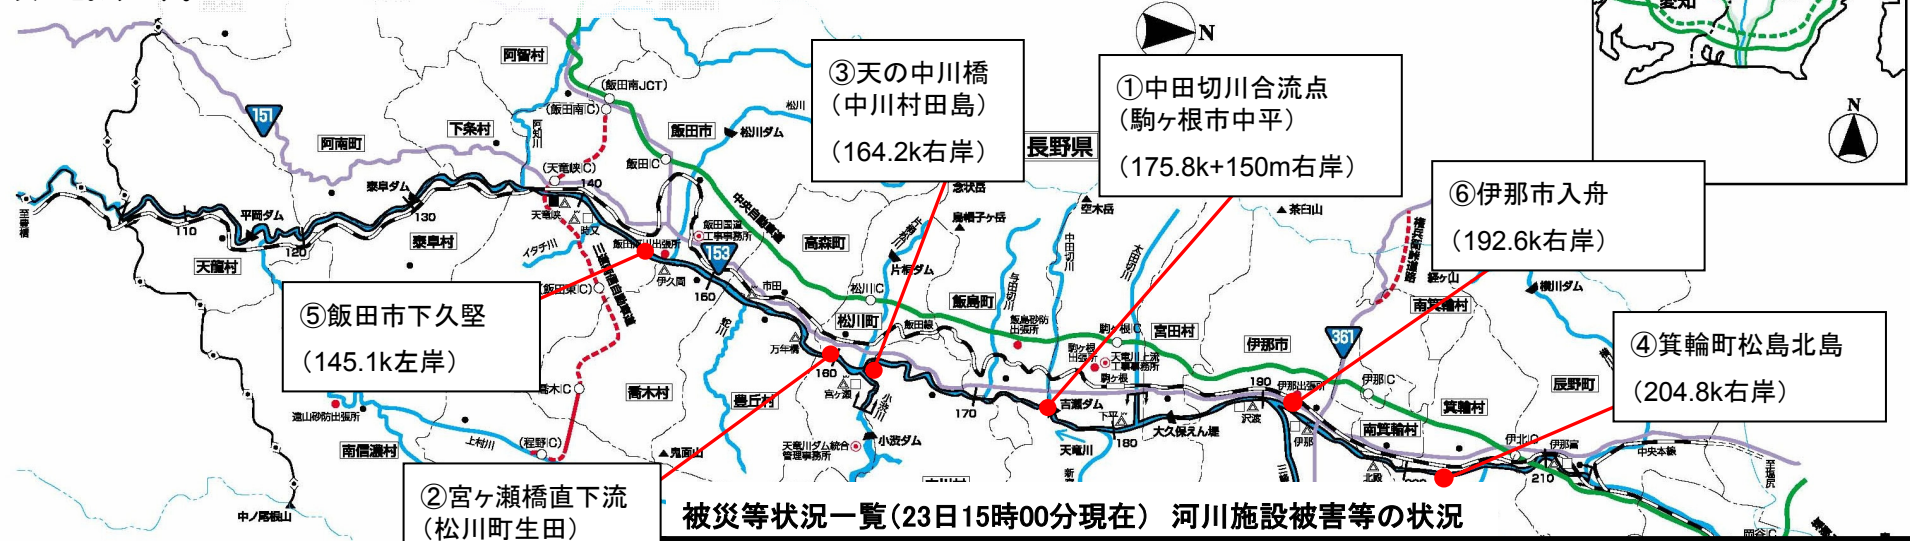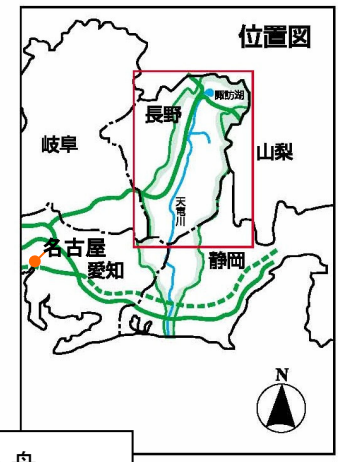

被災等状況一覧(23日15時00分現在) 河川施設被害等の状況

	発生地点・地先	被害等の状況	対応状況
①	右岸175.8k+150m 中田切川合流点	石張護岸の洗掘	木流し工法にて応急対策を実施し、監視中。
②	左岸160.6k 宮ヶ瀬橋直下流	橋台裏と下流護岸背面の土砂吸い出し	応急対策(大型土のう及び碎石投入)を実施済。
③	右岸164.2k 天の中川橋下流	護岸の洗掘	応急対策(ブロック投入)を実施済。
④	右岸204.8k 箕輪町松島地先	堤防決壊。住宅側への浸水、被害はなし	緊急復旧工事実施中(根固ブロック・盛土)。
⑤	左岸145.1k 飯田市下久堅地先	堤防法肩に延長3~4mのクラック(5cm)	応急対策(ブルーシート張り)を実施済。
⑥	右岸192.6k 伊那市入舟	護岸の洗掘	対策の検討中。



# 応急復旧及び緊急復旧工程表(予定)

工期:平成18年7月19日 ~ 平成18年7月31日 (24時間3交代)

工種	単位	数量	7月23日 7 15:00現在									備考				
			19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31
根固ブロック	個	3,000	■	■												N=2,191個設置完了
大型土のう	個	500	■	■												N=500個設置完了
盛土(購入土)	m3	10,000														
大型連節ブロック張	m2	2,500														
			応急復旧			緊急復旧									7月21日19:30応急復旧完了	

数量等は変更になる可能性があります。

