


一般国道138号 御殿場市ぐみ沢における路面の陥没について

- 静岡県御殿場市の国道138号 御殿場市ぐみ沢において、路面陥没を発見。
 - ・発見日時：平成20年6月20日（金）
 - 10時55分に道路巡回パトロールにおいて2車線道路（片側1車線）の中央に直径30cm程度の路面陥没を発見。
 - ・構造：舗装厚さ55cm、交通量11,330台/日
 - ・損傷状況：舗装面の陥没穴の直径は約15cm程度。
 - 舗装の下に幅約3.7m、延長約3.6m、深さ約2.5mの空洞が生じていた。
 - ・人身・物損の有無：なし 迂回路：有り
- 6月20日12時～ 片側通行止めを開始。
- 6月20日14時35分～ ぐみ沢上交差点～ぐみ沢下交差点間を全面通行止め。応急復旧工事を実施。
- 6月20日22時30分 規制解除。交通開放。



路面陥没箇所

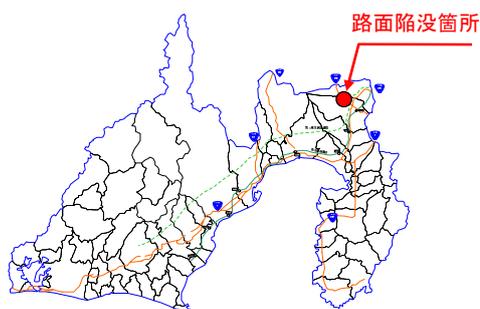

発見された際の路面陥没 直径約15cm



舗装下の空洞 直径約4m(舗装撤去確認)



路面陥没箇所



復旧作業状況(空洞の埋め戻し後)



復旧作業完了後 翌日(21日)撮影

○陥没の原因特定

- ・現在のところ原因の特定にいたっていない。
- ・6月24日（火）路面下の空洞調査実施
 - 目的：①今回陥没の原因調査
 - ②周辺道路の安全性確認
- ・調査により安全性が確認されるまで常時監視



路面下空洞調査車両



ハンディ型地下レーダ(局地的調査)