

一般国道 19 号瑞浪恵那道路 に係る環境影響評価

事後調査報告書

令和 8 年 3 月

国土交通省 中部地方整備局

目 次

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1 事業者の名称等 | 1 |
| 2 事業特性の概要 | 1 |
| 2.1 対象事業の名称 | 1 |
| 2.2 対象事業の種類及び規模 | 1 |
| 2.3 対象事業実施区域の位置及び所在地 | 1 |
| 2.4 工事計画の概要 | 4 |
| 3 事後調査の項目及び調査結果 | 7 |
| 3.1 猛禽類（ハチクマ、サシバ） | 9 |
| 3.2 昆虫類（ギフチョウ） | 17 |
| 3.3 植物（シデコブシ） | 35 |
| 3.4 植物（ミカワバイケイソウ） | 40 |
| 3.5 生態系（サシバ、ギフチョウ、カンアオイ属、シデコブシ） | 48 |

1 事業者の名称等

事業者の名称：国土交通省 中部地方整備局

代表者の氏名：中部地方整備局長 森本 輝

住 所：愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号

2 事業特性の概要

2.1 対象事業の名称

名称：一般国道19号 瑞浪恵那道路

2.2 対象事業の種類及び規模

(1) 対象事業の種類

一般国道の改築

(2) 対象道路事業の規模

1) 対象道路事業の規模

延長：12.5km

瑞浪～恵那武並工区（延長：8.2km）

恵那工区（延長：4.3km）

2) 車線数

4車線

3) 設計速度

60km/h

4) 道路の構造規格

第3種第2級

2.3 対象事業実施区域の位置及び所在地

対象事業実施区域（以下、「実施区域」と称する）の位置及び所在地は、図 2-1 及び図 2-2 に示すとおりであり、起点は岐阜県瑞浪市土岐町、終点は岐阜県恵那市長島町である。また、実施区域が通過する行政単位は、表 2-1 に示すとおりである。

表 2-1 実施区域が通過する行政単位

| 都道府県名 | 市町村名 |
|-------|---------|
| 岐阜県 | 瑞浪市、恵那市 |

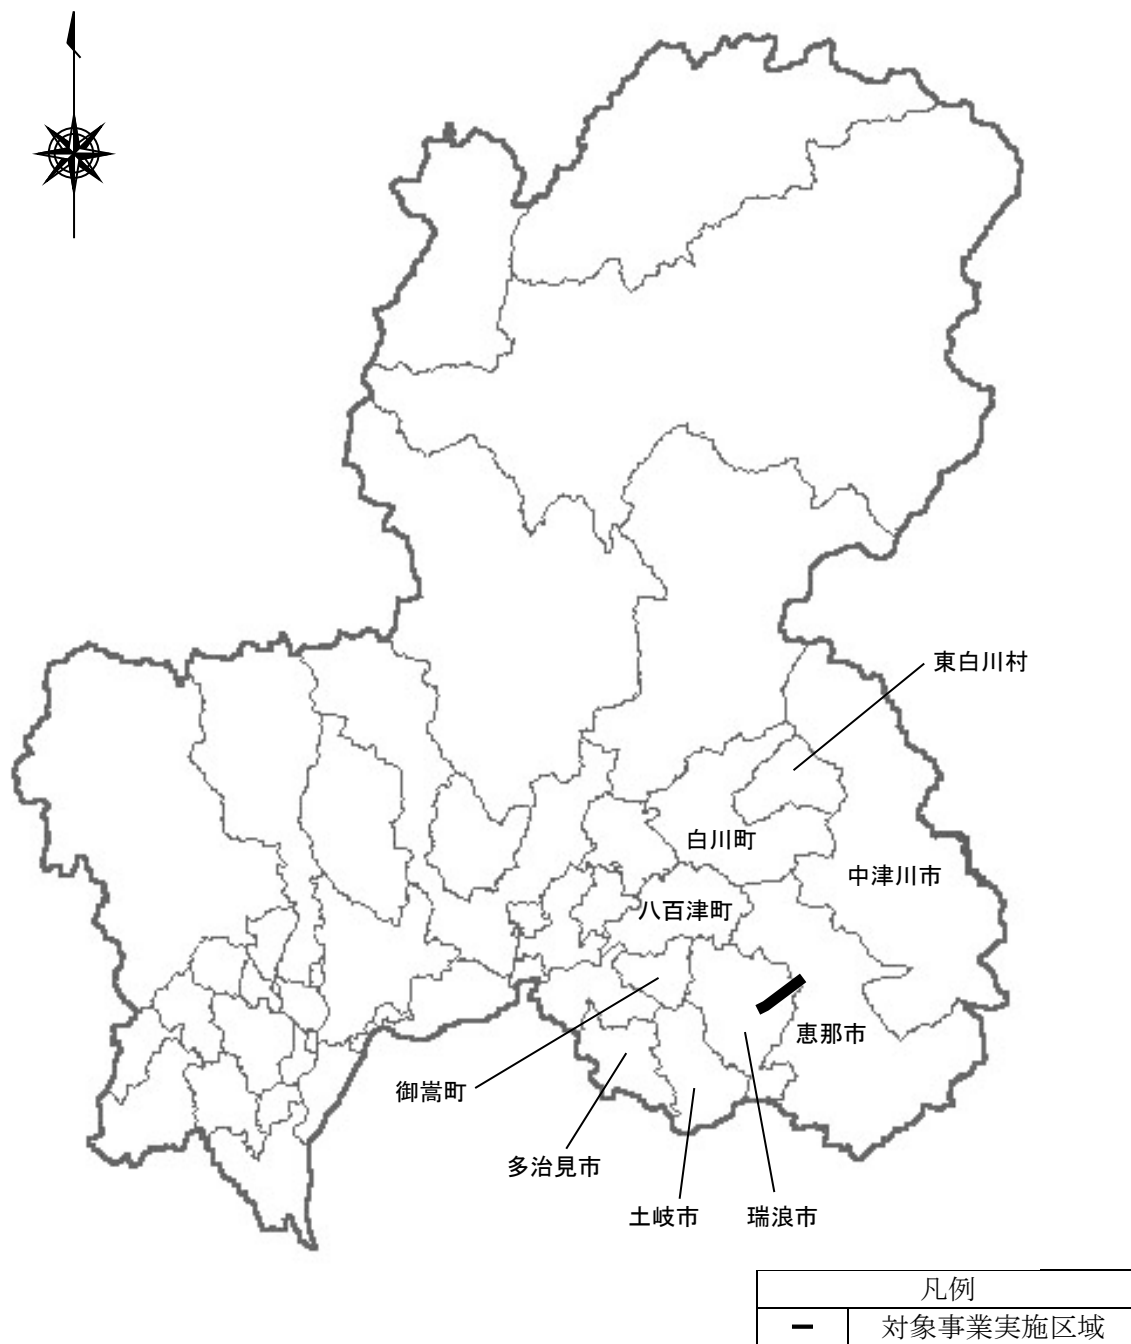


图 2-1 対象事業実施区域位置図


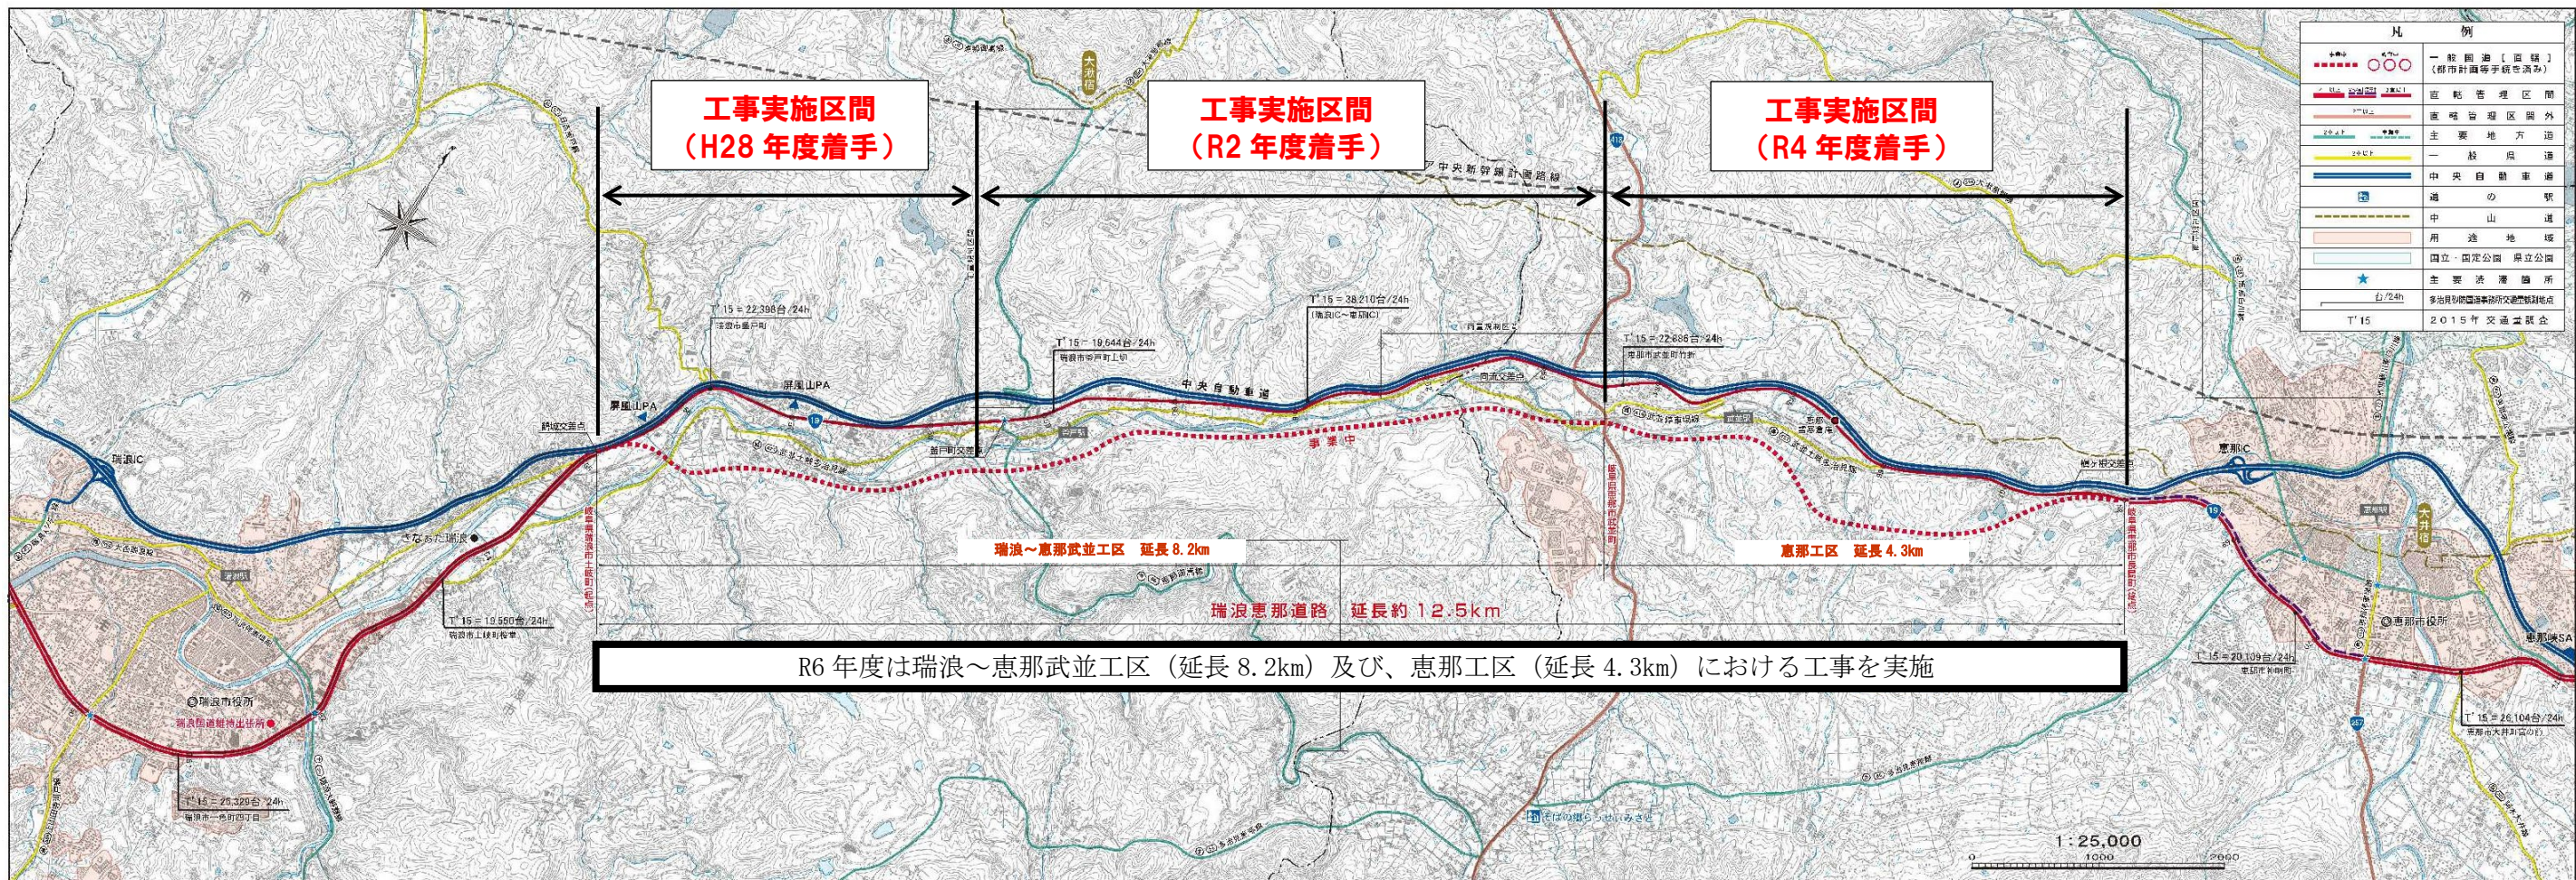


図 2-2 対象事業実施区域の位置

2.4 工事計画の概要

(1) 対象事業の道路構造

対象事業の道路構造は土工部（盛土、切土）95%、橋梁・高架部 5%である。

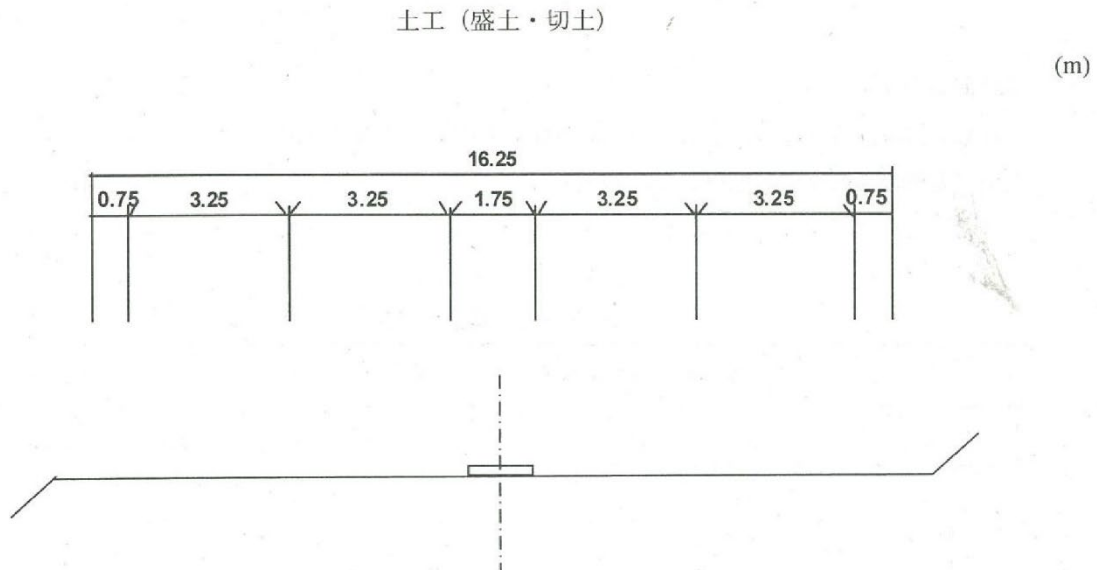

橋梁・高架

(m)

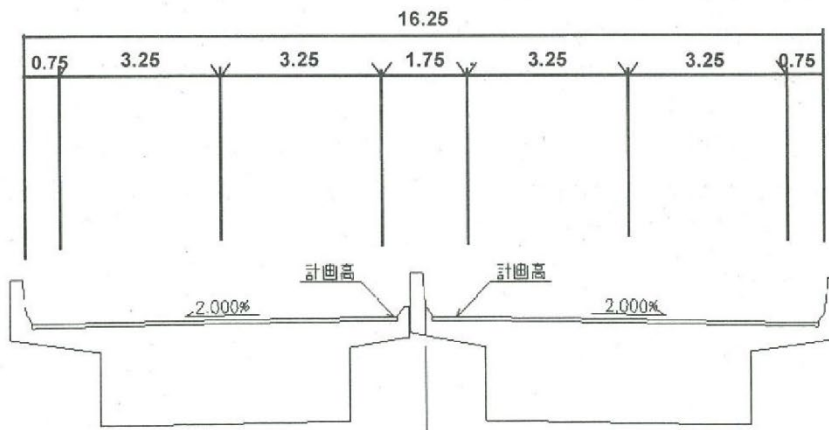


図 2-3 道路構造の概要

(2) 施工手順

各道路構造の施工手順の概要は以下に示すとおりである。

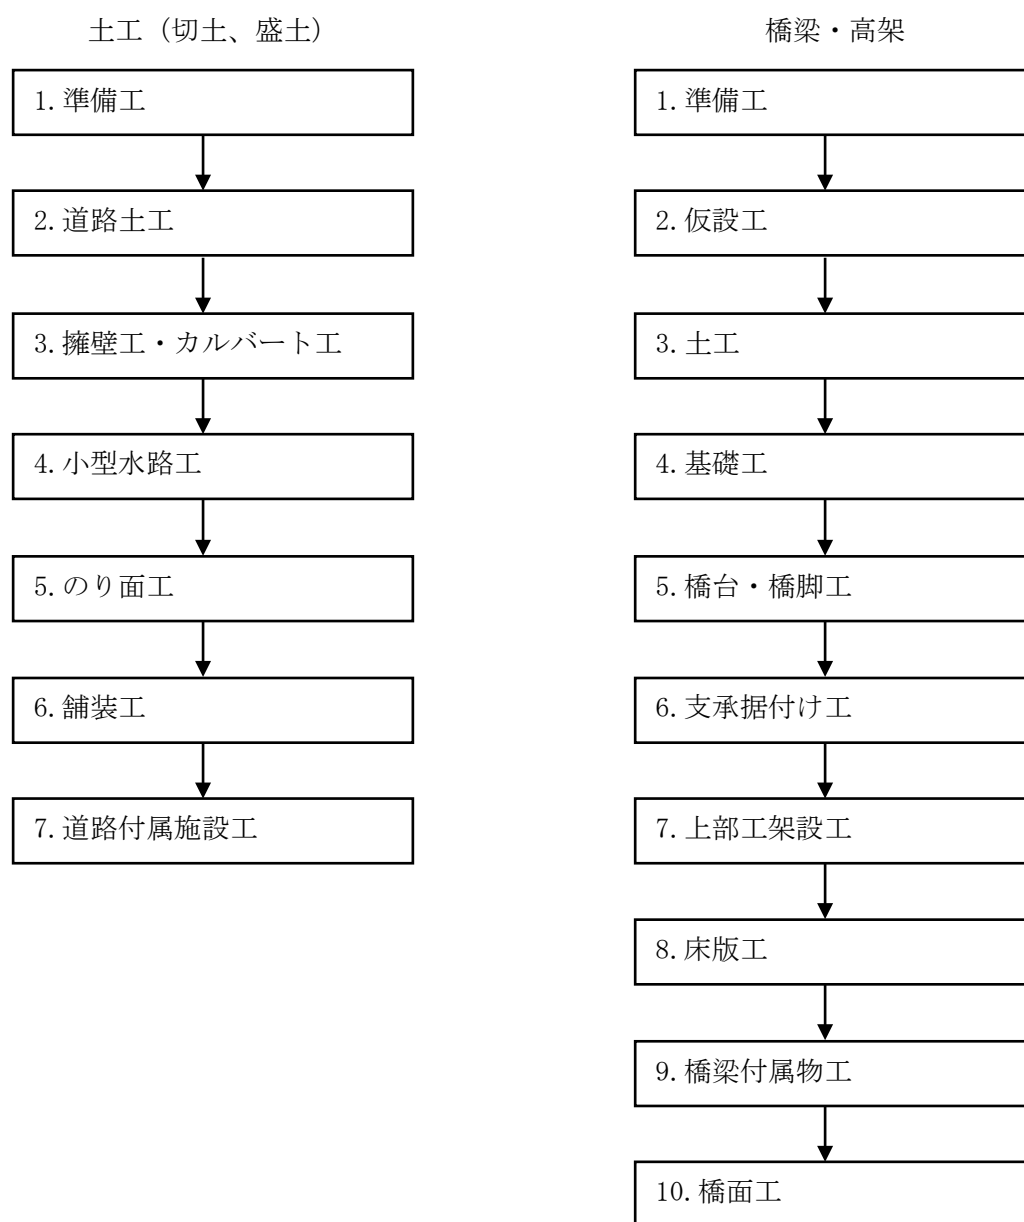


図 2-4 施工手順の概要

(3) 工事の内容

各道路構造の工事の内容は以下に示すとおりである。

表 2-2 工事の内容

| 工事区間及び工種 | 主な工種の内容 | |
|---------------|--------------|---------------------------------|
| 土工 (盛土、切土) | 1. 準備工 | 工事用道路の造成 |
| | 2. 道路土工 | 掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工 |
| | 3. 擁壁・カルバート工 | L型、もたれ式、逆T式擁壁、箱型函渠の構築 |
| | 4. 小型水路工 | 側溝工、函渠工等の排水施設の設置 |
| | 5. のり面工 | 植生工 |
| | 6. 舗装工 | 舗装工 |
| | 7. 道路附属施設工 | 区画線工、縁石工、境界工等の設置、路側防護柵工、道路標識の設置 |
| 橋梁・高架 | 1. 準備工 | 支障物件の移設、舗装の取壊し、仮舗装等 |
| | 2. 仮設工 | 矢板仮締切、覆工板等の施工 |
| | 3. 土工 | 構造物掘削、埋戻し |
| | 4. 基礎工 | 場所打杭工 |
| | 5. 橋台・橋脚工 | 鉄筋、型枠、コンクリート打設 |
| | 6. 支承据付け工 | 下部工天端への支承の据付け |
| | 7. 上部工架設工 | 鋼桁架設及びコンクリート桁架設 |
| | 8. 床版工 | 鋼橋の床版、鉄筋、型枠、コンクリート打設 |
| | 9. 橋梁附属物工 | 落橋防止装置、伸縮装置、排水工等の設置 |
| | 10. 橋面工 | 高欄、地覆の設置、舗装工、区画線工 |

(4) 工種の諸元

各道路構造の工種別の予定使用重機は以下のとおりである。

1) 土工（盛土、切土）

表 2-3 土工の諸元

| 工種 | 概要 | 予定使用重機 |
|----|---------------|---|
| 盛土 | 起点から終点までの盛土区間 | クローラクレーン バックホウ、ダンプトラック コンクリートポンプ車 |
| 切土 | 起点から終点までの切土区間 | 大型ブレーカ、バックホウ ダンプトラック、ブルドーザー パワーショベル |

2) 橋梁、高架

表 2-4 橋梁・高架の諸元

| 工種 | 概要 | 予定使用重機 |
|-----|------------|---|
| 下部工 | 杭基礎にて施工 | クラムシェル、ラフタークレーン バックホウ、ダンプトラック ベント機、コンクリートポンプ車 |
| 上部土 | 橋梁、コンクリート橋 | ラフタークレーン トラッククレーン コンクリートポンプ車 |

3 事後調査の項目及び調査結果

一般国道 19 号瑞浪恵那道路環境影響評価書に基づく事後調査項目と事後調査を行うこととした理由は、以下のとおりである。

表 3-1 事後調査項目と事後調査を行うこととした理由

| 環境要素 | 調査項目 | 事後調査を行うこととした理由 |
|------|---|--|
| 動物 | ハチクマ、サシバに係る繁殖状況 | 対象事業実施区域及びその周辺で繁殖を行う可能性があるハチクマ、サシバについては、工事実施段階の事前調査を実施し、計画路線付近で営巣が確認された場合には、専門家の指導・助言を得て必要に応じて適切な環境保全措置を講じることとする。その場合、繁殖の阻害に効果の不確実性が伴うこと、工事の実施中及び供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものとする必要があることから、事後調査を実施する。 |
| | 魚類（アカザ、アジメドジョウ、メダカ、ドジョウ※ ¹ ）の生息及び生息環境の状況 | 魚類については、水路の付け替えにより、保全対象種の生息及び生息環境の変化に不確実性が伴うことから、事後調査を実施する。 |
| | 移植後の保全対象（ギフチョウ、カンアオイ属）の生息、生育状況 | 植物の移植については、移植箇所における活着に不確実性が残ると考えられることから、事後調査を実施する。 |
| 植物 | 移植後の保全対象（シデコブシ、ミカワバイケイソウ、ヨウラクラン）の状況 | エビネ、シデコブシ、ミカワバイケイソウ、カザグルマ、ヨウラクランについて、事業の実施により影響を回避又は低減することが困難な場合、移植を実施する。移植を実施した場合、移植箇所における活着に不確実性が残ると考えられることから、事後調査を実施する。 |
| | 移植後の保全対象（エビネ※ ² 、カザグルマ）の状況 | |
| 生態系 | サシバに係る繁殖状況 | 対象事業実施区域及びその周辺で繁殖を行う可能性があるサシバについては、工事実施段階の事前調査を実施し、計画路線付近で営巣が確認された場合には、専門家の指導・助言を得て必要に応じて適切な環境保全措置を講じることとする。その場合、繁殖の阻害に効果の不確実性が伴うこと、工事の実施中及び供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものとする必要があることから、事後調査を実施する。 |
| | 移植後の保全対象（シデコブシ）の状況 | 植物の移植については、移植を実施した場合、移植箇所における活着に不確実性が残ると考えられるため、事後調査を実施する。 |
| | 移植後の保全対象（ギフチョウ、カンアオイ属）の生息、生育状況 | |

※¹ ドジョウは、環境省レッドリスト 2017 の見直しに伴い、平成 29 年度に追加された種。

※² エビネは、平成 29 年度に既往確認位置(1 地点 1 個体)及びその周辺で生育が確認されなかったことから、自然消失したものと考え平成 29 年度に保全対象外。

令和7年度における事後調査は、工事を実施した瑞浪～恵那武並工区及び恵那工区を対象とし、以下のとおり実施した。

なお、魚類（アカザ、アジメドジョウ、メダカ、ドジョウ）は、施工後に事後調査を実施する計画となっているが、これまでに水路の付け替え工事を行っておらず、令和7年度は事後調査を実施していない。

表 3-2 令和7年度における事後調査の実施状況

| 環境要素 | 調査項目 | 実施内容 |
|------|--|--|
| 動物 | ハチクマ、サシバに係る繁殖状況 | 繁殖状況調査（定点調査、林内踏査） 実施時期：R7.4月～R7.8月 調査範囲：瑞浪～恵那武並工区、恵那工区 |
| | 移植後の保全対象（ギフチョウ、カンアオイ属）の生息、生育状況 | ギフチョウ・ヒメカンアオイのモニタリング 実施時期：R7.5月（103個体） 調査範囲：恵那工区 |
| 植物 | 移植後の保全対象（シデコブシ、ミカワバイケイソウ、エビネ※ ¹ 、カザグルマ※ ² 、ヨウラクラン※ ³ ）の状況 | シデコブシのモニタリング 実施時期：R7.6月（4個体） 調査範囲：恵那工区 |
| | | ミカワバイケイソウのモニタリング 実施時期：R6.5月（13個体） 調査範囲：恵那工区 |

※1 エビネは平成29年度に現地踏査による調査により生育個体が確認されなかった。

※2 カザグルマはこれまでに移植済みの個体については令和6年度にモニタリングを終了した。

※3 ヨウラクランはこれまでに移植済みの個体については令和5年度にモニタリングを終了した。

3.1 猛禽類（ハチクマ、サシバ）

一般国道 19 号瑞浪恵那道路環境影響評価書に基づく事後調査項目と事後調査の内容は以下のとおりである（生態系：サシバに係る繁殖状況調査を含む）。

表 3-3 評価書における事後調査の内容（ハチクマ、サシバ）

| 調査項目 | 調査内容 | 実施主体 |
|-----------------|--|------------------|
| ハチクマ、サシバに係る繁殖状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査時期 工事前～工事期間中における 4 月～8 月の各月 1 回 供用後 2 営巣期 ・ 調査地域 営巣地周辺 ・ 調査方法 現地調査（定点、林内踏査）による確認 | 国土交通省 中部地方整備局 |

ハチクマ、サシバの事後調査の具体的内容は、専門家の指導・助言を得て、以下のとおりとした。

表 3-4 事後調査項目及び内容（ハチクマ、サシバ）

| 項目 | 内容 |
|------------|--|
| 調査項目 | ハチクマ、サシバに係る繁殖状況 |
| 実施主体 | 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
| 調査地域・地点 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境影響評価当時、営巣が確認されていた営巣地周辺 ・ 猛禽類の生息状況を再確認するため、工事の影響監視として、工事実施予定区間及び工事実施区間を含む地域 |
| 調査方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 定点調査、林内踏査による調査を実施する。 ・ 調査の実施にあたっては、営巣地を視認できる地点から望遠鏡及び双眼鏡等を用いて、繁殖状況などを確認・記録する。 |
| 調査期間等 | <ul style="list-style-type: none"> ① 工事開始前 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定点調査を 4 月～8 月に各月 1 回実施 ・ 林内踏査を生息状況・繁殖状況に応じて実施 ② 工事中 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定点調査を 4 月～8 月に各月 1 回実施 ・ 林内踏査を生息状況・繁殖状況に応じて実施 ③ 供用後 3 年間 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定点調査を 4 月～8 月に各月 1 回実施 ・ 林内踏査を生息状況・繁殖状況に応じて実施 |
| 調査結果に基づく対応 | <p>営巣が確認された場合には、施工時期の検討や段階的な土地の改変（コンディショニング）について、専門家の指導・助言を得ながら、必要な環境保全措置を講ずる。</p> <p>事前に予測し得ない環境上の著しい影響が生じた場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて追加調査等を行い適切な措置を講じる。</p> <p>なお、保全措置としては、地形改変の最小化（法面勾配の修正・擁壁構造等の採用等）や施工時期の検討、段階的な土地の改変（コンディショニング）、法面・林縁保護植栽などが考えられる。</p> |

(1) ハチクマ

1) 対象事業に係る影響要因の内容

対象事業がハチクマの既営巣地周辺を通過することによる影響が考えられる。

一般国道 19 号瑞浪恵那道路環境影響評価書時点においては、建設機械の稼働による動物への影響について、中央自動車道や国道 19 号、JR などの既存の人為的発生源の騒音に対して順応し繁殖に成功しているが、一時的に建設機械の稼働による騒音が発生することによる繁殖活動への影響の可能性が考えられた。

令和 7 年度は、対象道路事業区域（瑞浪～恵那武並工区、恵那工区）において、橋梁上部工事、函渠工事、工事用道路の設置工事が実施されたが、工事箇所は既営巣地から相当程度離れている。

2) 事後調査の結果

現地調査により、改変区域付近及び周辺、改変区域から相当離れた箇所でハチクマの生息を確認したが、改変区域付近及び周辺において営巣は確認されなかった。既営巣地では平成 30 年度利用巣での繁殖が確認された。

表 3-5 事後調査の結果（ハチクマ）瑞浪～恵那武並工区

| 調査時期 | | 繁殖ステージ | 調査結果 | 調査結果に基づく対応 |
|-------------|----------------------------|-------------|---|--|
| 工 事 中 | 令和 7 年度 4 月 17, 18 日 | 移動期 | 個体は確認されなかった。当地域までは渡来していないと推察された。 | 専門家に意見聴取。 |
| | 5 月 26, 27 日 | 求愛造巣期 | 個体は確認されなかった。 | 改変区域付近及び周辺において営巣は確認されなかったが、ハチクマは渡り鳥であり、今後も営巣地を変える可能性があることから、繁殖状況調査を次年度以降も実施する。 営巣が確認された場合には、専門家の助言・指導を受けながら、必要な保全措置を講じる方針とする。 |
| | 6 月 23, 24 日 | 抱卵期 | 改変区域付近、周辺及び相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認した。 既営巣地では成鳥の飛翔を確認した。 | |
| | 7 月 28, 29 日 | 抱卵期～巣内育雛期 | 改変区域付近、周辺及び相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認した。 既営巣地では成鳥の飛翔が見られ、他種への排斥行動を確認した。 | |
| | 8 月 7 日 林内踏査 | 抱卵期～巣内育雛期 | 林内踏査の結果、既営巣（H30 巣）で雛が見られ、繁殖を確認した。 | 改変区域付近及び周辺において営巣は確認されなかったが、ハチクマは渡り鳥であり、今後も営巣地を変える可能性があることから、繁殖状況調査を次年度以降も実施する。 営巣が確認された場合には、専門家の助言・指導を受けながら、必要な保全措置を講じる方針とする。 |
| | 8 月 25, 26 日 | 巣内育雛期～巣外育雛期 | 改変区域付近、周辺及び相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認した。 | |

表 3-6 事後調査の結果（ハチクマ）恵那工区

| 調査時期 | | 繁殖ステージ | 調査結果 | 調査結果に基づく対応 | |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|--|--|
| 工 事 中 | 令 和 7 年 度 | 4月 17, 18日 | 移動期 | 個体は確認されなかった。当地域までは渡来していないと推察された。 | <p>専門家に意見聴取。</p> <p>改変区域付近及び周辺において営巣は確認されなかったが、ハチクマは渡り鳥であり、今後も営巣地を変える可能性があることから、繁殖状況調査を次年度以降も実施する。</p> <p>営巣が確認された場合には、専門家の助言・指導を受けながら、必要な保全措置を講じる方針とする。</p> |
| | | 5月 26, 27日 | 求愛造巣期 | 改変区域付近、周辺及び相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認したが、営巣地の特定に繋がる行動は確認されなかった。 | |
| | | 6月 23, 24日 | 抱卵期 | 個体は確認されなかった。 | |
| | | 7月 28, 29日 | 抱卵期～巢内育雛期 | 改変区域付近及び相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認したが、改変区域付近及び周辺での繁殖は確認されなかった。 | |
| | | 8月 25, 26日 | 巢内育雛期～巢外育雛期 | 個体は確認されなかった。 | |

※ 改変区域からの位置関係の定義

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 付近 | 対象事業実施区域の改変区域からの離隔 250m未満 |
| 周辺 | 対象事業実施区域の改変区域からの離隔 250～500m未満 |
| 相当程度離れている | 対象事業実施区域の改変区域からの離隔 500m以上 |

3) 保全措置の必要性の検討

令和 7 年度の事後調査実施時点では、瑞浪～恵那武並工区及び恵那工区において、橋梁上部工事、函渠工事、工事用道路の設置工事が実施されたが、工事箇所は営巣地から相当程度離れていることから、営巣地に対する対象事業に係る影響要因は発生していない。

調査では、既営巣地及び、工事の影響監視として、工事実施予定箇所及び工事実施箇所を含む地域を対象に調査を実施し、既営巣地で繁殖が確認されたが、工事実施予定箇所及び工事実施箇所の付近では営巣は確認されなかった。

本結果について専門家に意見聴取したところ、現時点では環境保全措置は不要であると助言を得た。ただし、ハチクマは渡り鳥であり、今後も営巣地を変える可能性があることから、繁殖状況調査を次年度以降も実施し、営巣が確認された場合には、専門家の助言・指導を受けながら、必要な保全措置を講じる方針とする。

(2) サシバ

1) 対象事業に係る影響要因の内容

対象事業がサシバの既営巣地周辺（2 地区）を通過することによる影響が考えられる。

一般国道 19 号瑞浪恵那道路環境影響評価書時点においては、改変区域付近において営巣が確認された地区について、営巣地周辺の樹林地と農地等の一部が改変されること、道路が存在することから、工事の実施により当該ペアの繁殖環境及び主要な餌場の一部が影響を受ける可能性があるとして予測された。建設機械の稼働による動物への影響について、中央自動車道や国道 19 号、JR などの既存の人為的発生源の騒音に対して順応し繁殖に成功しているが、一時的に建設機械の稼働による騒音が発生することによる繁殖活動への影響の可能性が考えられた。

令和 7 年度は、対象道路事業区域（瑞浪～恵那武並工区、恵那工区）において、橋梁上部工事、函渠工事、工事用道路の設置工事等が実施された。

2) 事後調査の結果

現地調査により、改変区域付近及び周辺、改変区域から相当離れた箇所でサシバの生息を確認し、改変区域付近では、令和 5 年度に新たに営巣地が確認された地区において新規営巣木での繁殖が確認された。

表 3-7 事後調査の結果（サシバ）瑞浪～恵那武並工区

| 調査時期 | | 繁殖ステージ | 調査結果 | 調査結果に基づく対応 | |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------|--|---|
| 工 事 中 | 令 和 7 年 度 | 4月 17, 18日 | 求愛造巣期 | 改変区域付近、周辺及び相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認したが、営巣地の特定に繋がる行動は確認されていない。 | <p>専門家に意見聴取。</p> <p>改変区域付近及び周辺において営巣は確認されなかったが、サシバは渡り鳥であり、今後も営巣地を変える可能性があることから、繁殖状況調査を次年度以降も実施する。</p> <p>営巣が確認された場合には、専門家の助言・指導を受けながら、必要な保全措置を講じる方針とする。</p> |
| | | 5月 26, 27日 | 抱卵期 | 改変区域より相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認したが、営巣地の特定に繋がる行動は確認されていない。 | |
| | | 6月 23, 24日 | 巣内育雛期 | 改変区域より相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認したが、営巣地の特定に繋がる行動は確認されていない | |
| | | 7月 28, 29日 | 巣外育雛期 | 改変区域より相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認したが、営巣地の特定に繋がる行動は確認されていない | |
| | | 8月 25, 26日 | 巣外育雛期～ 独立期 | 個体は確認されなかった。 | |

表 3-8 事後調査の結果（サシバ）恵那工区

| 調査時期 | | 繁殖ステージ | 調査結果 | 調査結果に基づく対応 |
|-------------|-----------------------|---------------|---|--|
| 工 事 中 | 令 和 7 年 度 | 4月 17, 18日 | 求愛造巣期 改変区域付近、周辺及び相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認した。 改変区域付近において、既往営巣地付近で個体が見られ、周辺で繁殖を行っている可能性が考えられた。 | <p>専門家に意見聴取。</p> <p>改変区域付近で営巣が確認され、事業による影響が想定される営巣地に対しては環境保全措置を実施する。</p> <p>サシバは渡り鳥であり、今後も営巣地を変える可能性があることから、繁殖状況調査を次年度以降も実施する。新たに改変区域付近で営巣が確認された場合には、専門家の助言・指導を受けながら、必要な保全措置を講じる方針とする。</p> |
| | | 5月 26, 27日 | 抱卵期 改変区域付近、周辺及び相当程度離れている箇所を飛翔する個体を確認した。 改変区域付近において、餌運びを確認し、周辺で繁殖を行っている可能性が考えられた。 | |
| | | 6月 23, 24日 | 巣内育雛期 改変区域付近を飛翔する個体を確認した。 改変区域付近において、既往営巣地付近で個体が見られ、周辺で繁殖を行っている可能性が考えられた。 | |
| | | 7月2日 林内踏査 | 巣内育雛期 営巣地の有無を確認するための林内踏査を行った結果、サシバの繁殖中の巣を特定し、巣内の雛1個体、巣外の幼鳥2個体を確認した。 | |
| | | 7月 28, 29日 | 巣外育雛期 個体は確認されなかった。 | |
| | | 8月 25, 26日 | 巣外育雛期～ 独立期 個体は確認されなかった。 | |

※ 改変区域からの位置関係の定義

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 付近 | 対象事業実施区域の改変区域からの離隔 250m未満 |
| 周辺 | 対象事業実施区域の改変区域からの離隔 250～500m未満 |
| 相当程度離れている | 対象事業実施区域の改変区域からの離隔 500m以上 |

3) 保全措置の必要性の検討

令和7年度の事後調査実施時点では、瑞浪～恵那武並工区及び恵那工区において、橋梁上部工事、函渠工事、工事用道路の設置工事が実施されたが、改変区域付近で繁殖が確認された営巣地においては、表3-9に示す保全対策を行っていたことから、本種に対する対象事業による影響要因は発生していないと考えられた。

令和8年度における環境保全措置の内容としては、専門家の助言・指導を受けながら検討し、令和7年度と同様に「繁殖状況調査」及び「施工時期の検討」を実施する方針とした。

表 3-9 環境保全措置の実施内容（令和7年度）

| 保全対策方針 | 具体的内容 |
|-------------------------------|--|
| 繁殖状況調査 | <ul style="list-style-type: none"> ・4～8月の各月1回の定点調査を実施した。 ・工事期間中における繁殖状況を把握するとともに、サシバの工事への忌避行動の有無を確認した。 |
| 施工時期の検討 (工事への馴化：コンディショニング) | <ul style="list-style-type: none"> ・サシバ（恵那工区）の営巣地周辺の工事については、R7繁殖シーズンは、3月でいったん工事が終了しており、5月中旬に工事が再開（工種も変更）する計画であったことから、学識者者の助言を踏まえ、コンディショニングとして工事規模の調整（重機の台数、作業時間）を行った。 |

表 3-10 今後の環境保全措置の実施方針

| 保全対策方針 | 具体的内容 |
|-------------------------------|--|
| 繁殖状況調査 | <ul style="list-style-type: none"> ・4～8月の各月1回の定点調査を実施する。 ・工事期間中における繁殖状況を把握するとともに、サシバの工事への忌避行動の有無を確認する。 ・調査結果をもとに専門家の指導・助言を受けながら、必要な環境保全措置を講じる。 |
| 施工時期の検討 (工事への馴化：コンディショニング) | <ul style="list-style-type: none"> ・サシバ（恵那工区）の営巣地周辺の工事については、原則としてサシバの渡来前から工事を着手しその後も工事を継続することで、サシバの繁殖活動の途中で影響が生じることを回避する。 ・サシバの渡来後(4月以降)に新たに着工する場合には、工事規模を徐々に大きくする、1日の工事時間を徐々に長くする等の措置をとることにより、サシバを工事へ馴れさせる。 |

(3) その他の猛禽類

令和7年度の事後調査時に確認された、計画路線周辺の猛禽類の生息状況は以下のとおりである。

① オオタカ

現地調査により、改変区域付近、改変区域周辺及び改変区域から相当程度離れている箇所でおオオタカの生息を確認した。

改変区域付近及び周辺での繁殖は確認されなかった。

② ツミ

現地調査により、改変区域周辺及び改変区域から相当程度離れている箇所でツミの生息を確認した。

改変区域付近及び周辺での繁殖は確認されなかった。

③ ノスリ

現地調査により、路線全体の改変区域付近及び周辺、改変区域から相当程度離れている箇所でノスリの生息を多数確認したが、改変区域付近及び周辺での繁殖は確認されなかった。

3.2 昆虫類（ギフチョウ）

(1) 事後調査の項目及び内容

一般国道 19 号瑞浪恵那道路環境影響評価書に基づく事後調査項目と事後調査の内容は以下のとおりである。

表 3-11 評価書における事後調査の内容（ギフチョウ）

| 調査項目 | 調査内容 | 実施主体 |
|---|--|------------------|
| 移植後の保全対象 （ギフチョウ、カンアオイ 属※ ¹ ）の生息、生育状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査時期 移植実施後 3 年後の確認適期に 1 回実施 ・ 調査地域 移植箇所 ・ 調査方法 現地調査（任意観察）による確認 | 国土交通省 中部地方整備局 |

※1：本事業における環境保全措置ではヒメカンアオイが移植されている。

(2) 現在の状況

予備設計の成果を踏まえ、ギフチョウ及びカンアオイが確認されている箇所における環境保全措置（移植計画）を平成 29 年度（瑞浪～恵那武並工区）、令和元年度（恵那工区）に検討している。

なお、これらの検討に際しては、専門家の指導・助言を仰いだ。

表 3-12 事後調査項目及び内容（ギフチョウ）

| 項目 | 内容 |
|------------|--|
| 調査項目 | ギフチョウの食草（ヒメカンアオイ）の移植先での、ギフチョウの生息状況、ヒメカンアオイの生育状況 |
| 実施主体 | 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
| 調査地域・地点 | ギフチョウの食草（ヒメカンアオイ）の移植元 |
| 調査方法 | <p>①工事開始前 変更区域に生育するヒメカンアオイのうち、環境影響評価当時にギフチョウの卵や幼虫が確認されており、さらに現況において卵や幼虫が確認されている箇所を対象に、その生育地の隣接地等へ、密度を考慮しながら個体の移植を行う。</p> <p>②移植後 <ギフチョウの生息状況> 任意観察調査により、移植箇所周辺に生育するギフチョウの食草（ヒメカンアオイ）の葉裏をめくり、ギフチョウの卵や幼虫を確認する。 卵および幼虫を確認した場合は、確認位置とその個体数、状況写真を記録する。</p> <p><ヒメカンアオイの生育状況> 任意観察調査により、移植株の定着状況等（株数、開花、結実の有無、鳥獣害、病虫害、他の植物による日陰の有無）を確認する。</p> |
| 調査期間等 | <p>①工事開始前 ・ 1 回実施（秋季）</p> <p>②移植後 3 年間 ・ 年 1 回実施（春季）</p> |
| 調査結果に基づく対応 | 移植後の調査の結果、移植個体の活着が良好でない場合は、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて追加対策を行い、適切な措置を講ずる。 |

(3) 対象事業に係る影響要因の内容

対象事業がヒメカンアオイの生育地を通過することによる影響が考えられる。

(4) 事後調査の結果









令和 7 年度は、令和 5 年度にギフチョウの食草として移植したヒメカンアオイについて移植後の個体が健全に生育していること、移植地が生育環境に適した環境にあることを確認するためのモニタリング調査を実施した。また、ギフチョウの利用状況についても確認した。

移植先の選定及び移植方法は、専門家の指導・助言を得て、実施した。

表 3-13 事後調査の結果（ヒメカンアオイ）









| 調査時期 | | 対象個体 | 調査結果 | 調査結果に基づく対応 | |
|------|---------|---------|----------------|--|--|
| 移植後 | 令和 7 年度 | 5 月 1 日 | 103 個体 (H3、H4) | 令和 5 年度に移植された 106 個体のうち、103 個体の生育を確認した。このうち 11 個体では開花を確認した。また、ヒメカンアオイ移植個体のうち 3 個体でギフチョウの卵(18 個)が見られ、移植個体がギフチョウに利用されていることを確認した。 | 令和 5 年度移植個体(H3、H4)について、次年度も引き続き、保全対象種が健全に生育していることを確認するため、移植後 3 年目のモニタリングを実施する。 |

表 3-14(1) 移植個体の生育状況

| H3-1 | | H3-2 | |
|---|-------|--|-------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 1 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-3 | | H3-4 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 7 枚 | 葉の枚数 | : 6 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-5 | | H3-6 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 4 枚 | 葉の枚数 | : 1 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-7 | | H3-8 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 1 枚 | 葉の枚数 | : 3 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |









※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(2) 移植個体の生育状況

| H3-9 | | H3-10 | |
|---|-------|--|-------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 4 枚 | 葉の枚数 | : 3 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 有り | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-11 | | H3-12 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 6 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 有り |
| H3-13 | | H3-14 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 7 枚 | 葉の枚数 | : 7 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 有り | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-15 | | H3-16 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 3 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |









※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(3) 移植個体の生育状況

| H3-17 | | H3-18 | |
|---|--------|--|-------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 4 枚 | 葉の枚数 | : 3 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-19 | | H3-20 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 13 枚 | 葉の枚数 | : 2 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 有り | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-21 | | H3-22 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 3 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-23 | | H3-24 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 5 枚 | 葉の枚数 | : 1 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |

※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(4) 移植個体の生育状況

| H3-25 | | H3-26 | |
|---|-------|--|--------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 14 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-27 | | H3-28 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 1 枚 | 葉の枚数 | : 5 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-29 | | H3-30 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 4 枚 | 葉の枚数 | : 9 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 有り |
| H3-31 | | H3-32 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 1 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |







※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(5) 移植個体の生育状況

| H3-33 | | H3-34 | |
|---|-------|--|-------|
|  | | - | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 消失(令和 6 年度) | |
| 株数 | : 1 | | |
| 開花・実の有無 | : 無し | | |
| H3-35 | | H3-36 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 有り |
| H3-37 | | H3-38 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 8 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H3-39 | | H3-40 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 4 枚 | 葉の枚数 | : 3 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |








※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(6) 移植個体の生育状況

| H3-41 | | H3-42 | |
|---|--|--|--|
|  | | - | |
| 葉の枚数 : 3 枚 | | 消失(令和 6 年度) | |
| 株数 : 1 | | | |
| 開花・実の有無 : 無し | | | |
| H3-43 | | H3-44 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 : 2 枚 | | 葉の枚数 : 3 枚 | |
| 株数 : 1 | | 株数 : 1 | |
| 開花・実の有無 : 無し | | 開花・実の有無 : 無し | |
| H3-45 | | H3-46 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 : 1 枚 | | 葉の枚数 : 4 枚 | |
| 株数 : 1 | | 株数 : 1 | |
| 開花・実の有無 : 無し | | 開花・実の有無 : 無し | |
| H3-47 | | H3-48 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 : 3 枚 | | 葉の枚数 : 1 枚 | |
| 株数 : 1 | | 株数 : 1 | |
| 開花・実の有無 : 無し | | 開花・実の有無 : 無し | |









※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(7) 移植個体の生育状況

| H3-49 | H3-50 |
|---|--|
|  |  |
| 葉の枚数 : 3 枚 | 葉の枚数 : 3 枚 |
| 株数 : 1 | 株数 : 1 |
| 開花・実の有無 : 無し | 開花・実の有無 : 無し |
| H3-51 | H3-52 |
| - |  |
| 消失(令和 6 年度) | 葉の枚数 : 2 枚 |
| | 株数 : 1 |
| | 開花・実の有無 : 有り |
| H3-53 | H3-54 |
|  |  |
| 葉の枚数 : 6 枚 | 葉の枚数 : 3 枚 |
| 株数 : 1 | 株数 : 1 |
| 開花・実の有無 : 無し | 開花・実の有無 : 無し |
| H3-55 | H3-56 |
|  |  |
| 葉の枚数 : 2 枚 | 葉の枚数 : 5 枚 |
| 株数 : 1 | 株数 : 1 |
| 開花・実の有無 : 無し | 開花・実の有無 : 無し |









※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(8) 移植個体の生育状況

| H4-1 | | H4-2 | |
|---|-------|--|-------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-3 | | H4-4 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 2 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 有り |
| H4-5 | | H4-6 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 2 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-7 | | H4-8 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |









※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(9) 移植個体の生育状況

| H4-9 | | H4-10 | |
|---|-------|--|-------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 7 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-11 | | H4-12 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 1 枚 | 葉の枚数 | : 1 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 有り | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-13 | | H4-14 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-15 | | H4-16 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 5 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |









※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(10) 移植個体の生育状況

| H4-17 | | H4-18 | |
|---|-------|--|-------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 5 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-19 | | H4-20 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 7 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 有り | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-21 | | H4-22 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 4 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-23 | | H4-24 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 3 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |









※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(11) 移植個体の生育状況

| H4-25 | | H4-26 | |
|---|-------|--|--------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-27 | | H4-28 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 2 枚 | 葉の枚数 | : 11 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 有り | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-29 | | H4-30 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 5 枚 | 葉の枚数 | : 6 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-31 | | H4-32 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 6 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |









※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(12) 移植個体の生育状況

| H4-33 | | H4-34 | |
|---|-------|--|-------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 7 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-35 | | H4-36 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 1 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-37 | | H4-38 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-39 | | H4-40 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 5 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |



※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(13) 移植個体の生育状況

| H4-41 | | H4-42 | |
|---|-------|--|--------|
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 8 枚 | 葉の枚数 | : 8 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-43 | | H4-44 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 3 枚 | 葉の枚数 | : 10 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-45 | | H4-46 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 6 枚 | 葉の枚数 | : 12 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |
| H4-47 | | H4-48 | |
|  | |  | |
| 葉の枚数 | : 5 枚 | 葉の枚数 | : 4 枚 |
| 株数 | : 1 | 株数 | : 1 |
| 開花・実の有無 | : 無し | 開花・実の有無 | : 無し |



※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-14(14) 移植個体の生育状況

| H4-49 | H4-50 |
|---|--|
|  |  |
| 葉の枚数 : 2 枚 | 葉の枚数 : 5 枚 |
| 株数 : 1 | 株数 : 1 |
| 開花・実の有無 : 無し | 開花・実の有無 : 無し |

※葉の枚数：今年度新たに伸長したと思われる枚数を記録した。

表 3-15 ギフチョウの生息状況

| 個体番号 | ギフチョウの生息状況 |
|-------|--|
| H3-30 | <p>・卵 5 個を確認。</p>  <p>ギフチョウ卵 (5 個)</p> |
| H4-6 | <p>・卵 3 個を確認。</p>  <p>ギフチョウ卵 (3 個)</p> |
| H4-29 | <p>・卵 10 個を確認。</p>  <p>ギフチョウ卵 (10 個)</p> |

(5) 新たな保全措置の必要性の検討

令和5年度移植個体については、移植後2年目のモニタリング結果としては保全対象が健全に生育していると評価されたことから、新たな保全措置の検討は必要ないと考えられる。

次年度も、令和5年度移植個体（令和7年度に生育を確認した計103個体）について移植後3年目のモニタリングを行い、移植後の活着の状態に応じて、専門家の助言・指導を受けながら、必要な保全措置を講じる方針とする。

3.3 植物（シデコブシ）

一般国道 19 号瑞浪恵那道路環境影響評価書に基づく事後調査項目と事後調査の内容は以下のとおりである。

表 3-16 評価書における事後調査の内容（シデコブシ）

| 調査項目 | 調査内容 | 実施主体 |
|--------------------|---|------------------|
| 移植後の保全対象（シデコブシ）の状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査時期 移植実施後 3 年間（確認適期に 1 回） ・ 調査地域 移植実施地点 ・ 調査方法 現地調査（任意観察）による確認 | 国土交通省 中部地方整備局 |

シデコブシの事後調査の具体的内容は、専門家の指導・助言を得て、以下のとおりとした。

表 3-17 事後調査項目及び内容（シデコブシ）

| 項目 | 内容 |
|------------|---|
| 調査項目 | シデコブシの移植先での生育状況 |
| 実施主体 | 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
| 調査地域・地点 | シデコブシの移植元 |
| 調査方法 | ①工事開始前 変更区域に生育するシデコブシ（樹高約 6m 以上）の根株移植を行う。 ②移植後 任意観察調査により、移植株の定着状況等（萌芽数、鳥獣害、病虫害、他の植物による日陰の有無）を確認する。 |
| 調査期間等 | ①工事開始前 ・ 1 回実施（冬季、春先） ②移植後 3 年間 ・ 年 1 回実施（春季） |
| 調査結果に基づく対応 | 移植後の調査の結果、移植個体の活着が良好でない場合は、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて追加対策を行い、適切な措置を講ずる。 |

(1) シデコブシ

1) 対象事業に係る影響要因の内容

対象事業がシデコブシの生育地を通過することによる影響が考えられる。

2) 事後調査の結果

令和7年度は、令和4年度に移植された計4個体について、保全対象が健全に生育していることを確認するためのモニタリングを実施した。

モニタリングの結果、令和4年度に移植した4個体のうち2個体で生育を確認した。

表 3-18 事後調査の結果（シデコブシ移植）

| 調査時期 | | | 対象個体 | 調査結果 | 調査結果に基づく対応 |
|------|-------|-------|---|-------------------------------|---|
| 移植後 | 令和7年度 | 6月20日 | 4個体 S5（1個体） S6（1個体） S16（1個体） S17（1個体） | 令和4年度に移植した4個体のうち、2個体の生育を確認した。 | ・専門家に意見聴取。 ・令和4年度移植個体については、移植後3年目のモニタリングの結果、全体としては概ね定着したと考えられ、本年度をもってモニタリングを終了する方針とする。 |

※S15はR3年度の現地踏査（R4.1.28）にて、既往確認位置（1地点1個体）及びその周辺で生育が確認されなかったことから、伐採あるいは自然消失したものと考えられる。

※S1～S3は概ね定着したと評価されR6年度にモニタリング終了。

※S4、S13、S14はR6年度に枯死したと判断されモニタリング終了。

※S7～S12は移植実施前。

表 3-19(1) 移植個体の生育状況








| 個体番号 | R6 年度 | R7 年度 |
|------|--|---|
| S5 |  |  |
| | <p>萌芽(本数/cm) : 0/0 cm 開花・実の有無 : 無し</p> | <p>萌芽(本数/cm) : 0本/0 cm 開花・実の有無 : 無し</p> |
| S6 |  |  |
| | <p>萌芽(本数/cm) : 0/0 cm 開花・実の有無 : 無し</p> | <p>萌芽(本数/cm) : 0本/0 cm 開花・実の有無 : 無し</p> |

表 3-19 (2) 移植個体の生育状況

| 個体番号 | R6 年度 | R7 年度 |
|------|--|---|
| S16 |  |  |
| | 萌芽(本数/cm) : 9本/5~127cm 開花・実の有無 : 無し | 萌芽(本数/cm) : 9本/9~180cm 開花・実の有無 : 無し |
| S17 |  |  |
| | 萌芽(本数/cm) : 17本/30~138cm 開花・実の有無 : 無し | 萌芽(本数/cm) : 21本/13~145cm 開花・実の有無 : 無し |

3) 新たな保全措置の必要性の検討

令和4年度移植個体については、移植後3年目のモニタリングの結果、S16、S17の2個体は概ね定着したと評価されたことから、本年度をもってモニタリングを終了する方針とした。また、S5、S6の2個体は枯死したと判断されたことから、本年度をもってモニタリングを終了する方針とした。

本種のこれまでに移植された個体のモニタリング結果としては、一部の個体は枯死したものの、生育が良好である個体も確認されており、全体としては保全対象が概ね定着したと評価されたことから、新たな保全措置の検討は必要ないと考えられる。

3.4 植物（ミカワバイケイソウ）

一般国道 19 号瑞浪恵那道路環境影響評価書に基づく事後調査項目と事後調査の内容は以下のとおりである。

表 3-20 評価書における事後調査の内容（ミカワバイケイソウ）

| 調査項目 | 調査内容 | 実施主体 |
|------------------------|--|------------------|
| 移植後の保全対象（ミカワバイケイソウ）の状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査時期 移植実施後 3 年後の確認適期に 1 回実施 ・ 調査地域 移植実施地点 ・ 調査方法 現地調査（任意観察）による確認 | 国土交通省 中部地方整備局 |

ミカワバイケイソウの事後調査の具体的内容は、専門家の指導・助言を得て、以下のとおりとした。

表 3-21 事後調査項目及び内容（ミカワバイケイソウ）

| 項目 | 内容 |
|------------|---|
| 調査項目 | ミカワバイケイソウの移植先での生育状況 |
| 実施主体 | 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
| 調査地域・地点 | ミカワバイケイソウの移植元 |
| 調査方法 | ① 工事開始前 変更区域に生育するミカワバイケイソウの株移植を行う。 ② 移植後 任意観察調査により、移植株の定着状況等（株数、開花、結実の有無、鳥獣害、病虫害、他の植物による日陰の有無）を確認する。 |
| 調査期間等 | ① 工事開始前 ・ 1 回実施（秋季） ② 移植後 3 年間 ・ 年 1 回実施（春季） |
| 調査結果に基づく対応 | 移植後の調査の結果、移植個体の活着が良好でない場合は、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて追加対策を行い、適切な措置を講ずる。 |

(1) ミカワバイケイソウ

1) 対象事業に係る影響要因の内容

対象事業がミカワバイケイソウの生育地を通過することによる影響が考えられる。

2) 事後調査の結果

令和7年度は、令和4年度に移植され、令和6年度モニタリング時点で生育が確認されている計13個体について、保全対象が健全に生育していることを確認するためのモニタリングを実施した。モニタリングの結果、対象13個体について全ての個体で生育を確認した。

表 3-22 事後調査の結果（ミカワバイケイソウ）

| 調査時期 | | 対象個体 | 調査結果 | 調査結果に基づく対応 | |
|-------|-------|-------|--|--|---|
| 工事開始前 | 令和7年度 | 5月16日 | 13個体 M1（9個体） M7（4個体） ※移植時33個体、移植後2年で13個体が生育 | 対象13個体のうち、13個体の生育を確認した。 M1-14の1個体では開花を確認した。 | ・専門家に意見聴取。 ・令和4年度移植個体については、移植後3年目のモニタリングの結果、全体としては概ね定着したと考えられ、本年度をもってモニタリングを終了する方針とする。 |

※M6、M8の個体はR5年度の事後調査（R5.5.15）に消失を確認した。消失個体の多くは環境不良による枯死ではなく、地盤流失によるものであった。

※M2～M5は移植実施前。

表 3-23(1) 移植個体の生育状況







| M1-1 | M1-2 |
|---|--|
|  |  |
| 長さ : 26.2 cm | 長さ : 34.9 cm |
| 株数 : 1 | 株数 : 1 |
| 開花・結実の有無 : 無し | 開花・結実の有無 : 無し |
| M1-3 | M1-4 |
|  |  |
| 消失 (R5 年度) | 消失 (R5 年度) |
| M1-5 | M1-6 |
|  |  |
| 長さ : 29.1 cm | 長さ : 10.9 cm |
| 株数 : 1 | 株数 : 1 |
| 開花・結実の有無 : 無し | 開花・結実の有無 : 無し |

表 3-23 (2) 移植個体の生育状況







| M1-7 | M1-8 |
|---|--|
|  |  |
| 長さ : 24.5 cm | 長さ : 22.8cm |
| 株数 : 1 | 株数 : 1 |
| 開花・結実の有無 : 無し | 開花・結実の有無 : 無し |
| M1-9 | M1-10 |
|  |  |
| 消失 (R5 年度) | 消失 (R5 年度) |
| M1-11 | M1-12 |
|  |  |
| 消失 (R5 年度) | 長さ : 31.0 cm |
| | 株数 : 1 |
| | 開花・結実の有無 : 無し |

表 3-23 (3) 移植個体の生育状況







| M1-13 | M1-14 |
|---|--|
|  |  |
| <p>消失 (R5 年度)</p> | <p>長さ : 93.9 cm 株数 : 1 開花・結実の有無 : 有り</p> |
| M1-15 | M1-16 |
|  |  |
| <p>消失 (R5 年度)</p> | <p>長さ : 47.5 cm 株数 : 1 開花・結実の有無 : 無し</p> |
| M1-17 | M1-18 |
|  |  |
| <p>消失 (R5 年度)</p> | <p>消失 (R5 年度)</p> |

表 3-23(4) 移植個体の生育状況







| M1-19 | M1-20 |
|---|--|
|  |  |
| <p>消失 (R5 年度)</p> | <p>消失 (R5 年度)</p> |
| M6-1 | M6-2 |
|  |  |
| <p>消失 (R5 年度)</p> | <p>消失 (R5 年度)</p> |
| M6-3 | M6-4 |
|  |  |
| <p>消失 (R5 年度)</p> | <p>消失 (R5 年度)</p> |

表 3-23 (5) 移植個体の生育状況









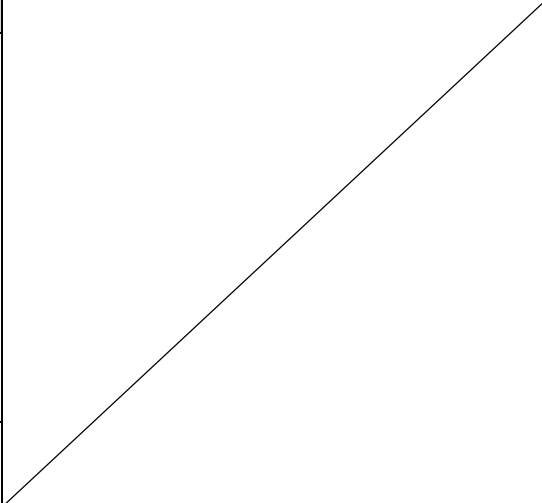

| M7-1 | M7-2 |
|---|--|
|  |  |
| 長さ : 10.0 cm | 長さ : 23.3cm |
| 株数 : 1 | 株数 : 1 |
| 開花・結実の有無 : 無し | 開花・結実の有無 : 無し |
| M7-3 | M7-4 |
|  |  |
| 長さ : 22.5 cm | 消失 (R5 年度) |
| 株数 : 1 | |
| 開花・結実の有無 : 無し | |
| M7-5 | M7-6 |
|  |  |
| 長さ : 23.3 cm | 消失 (R5 年度) |
| 株数 : 1 | |
| 開花・結実の有無 : 無し | |

表 3-23 (6) 移植個体の生育状況

| M8-1 | M8-2 |
|--|---|
|  |  |
| 消失 (R5 年度) | 消失 (R5 年度) |
| M8-3 |  |
|  | |
| 消失 (R5 年度) | |

3) 新たな保全措置の必要性の検討

令和 7 年度は、移植後 3 年目のモニタリング結果としては保全対象が健全に生育していると評価されたことから、新たな保全措置の検討は必要ないと考えられる。なお、移植後 1 年目のモニタリング (令和 5 年度) 結果では消失個体が多い結果となったが、多くの個体は環境不良による枯死ではなく、地盤流失によるものであった。移植後 2 年目、3 年目では消失個体はなく、全体としては概ね定着したと考えられることから、本年度をもってモニタリングを終了する方針とした。

3.5 生態系（サシバ、ギフチョウ、カンアオイ属、シデコブシ）

(1) サシバ

事後調査の項目及び内容は、3.1 猛禽類（ハチクマ、サシバ）と同様である。

(2) ギフチョウ、カンアオイ属

事後調査の項目及び内容は、3.3 昆虫類（ギフチョウ）と同様である。

(3) シデコブシ

事後調査の項目及び内容は、3.4 植物（シデコブシ）と同様である。