

河川別詳細点検結果(平成20年3月末現在)

水系名	河川名	点検が必要な区間 A (km)	点検済み区間 B (km)	必要区間に対する割合 B / A	照査基準を満足する区間 C (km)	堤防強化が必要な区間 D (km)	点検済み区間に対する割合 D / B	点検が必要な区間に対する割合 D / A
豊川	豊川	47.9	47.9	100%	31.3	16.6	35%	35%
矢作川	矢作川	64.9	64.9	100%	20.7	44.2	68%	68%

* 上表には、国で管理している支川での詳細点検結果も含まれています。

浸透に対する安全性確保のためにH19～H21までの3ヶ年で対策を実施する予定箇所とその実施状況(平成20年3月末現在)

水系名	河川名	優先実施箇所延長 (km)	うちH19年度 迄実施済み延長 注) 予算ベース (km)
矢作川	矢作川	4.84	4.84



注) 平成19年度の予算により対策を実施する箇所を対象としており、平成20年度に完成見込みの箇所を含んでいます。

豊川堤防詳細点検結果情報図

凡例(浸透による堤防の安全性)

- (堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性
 (中央側) : パイピング破壊による安全性
 (堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性

- : 安全性照査基準未満
 : 安全性照査基準以上
 未表示 : 詳細点検対象外区間

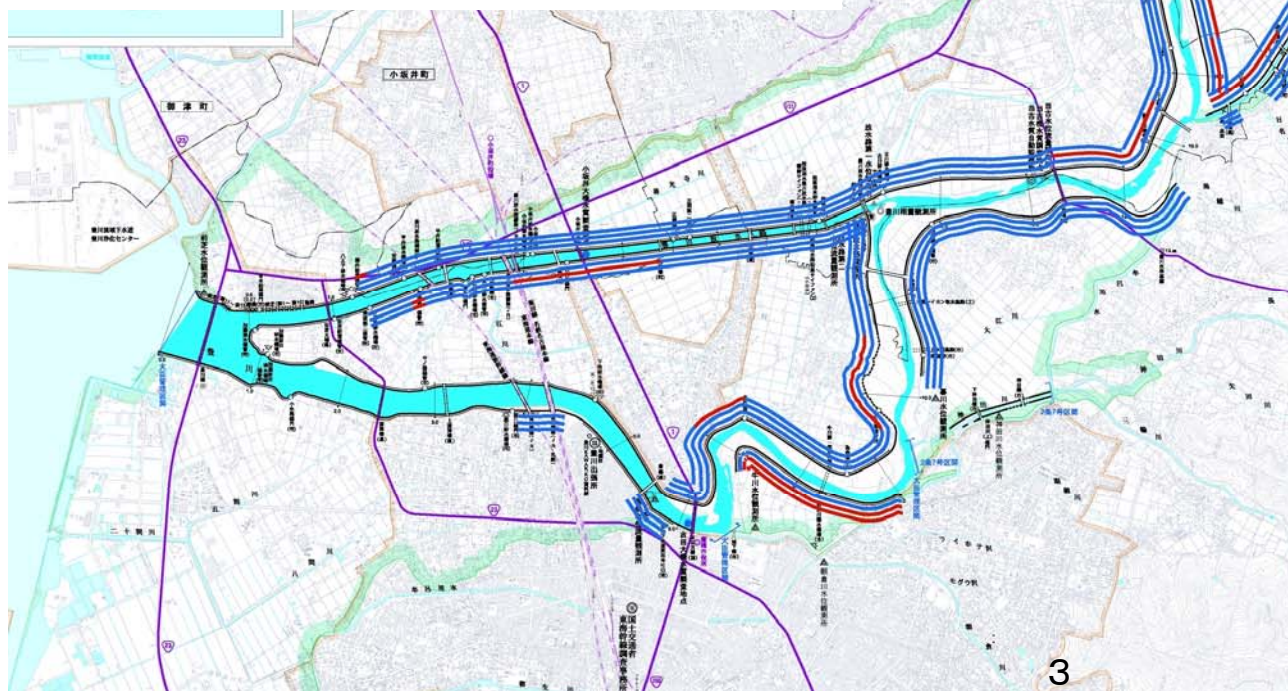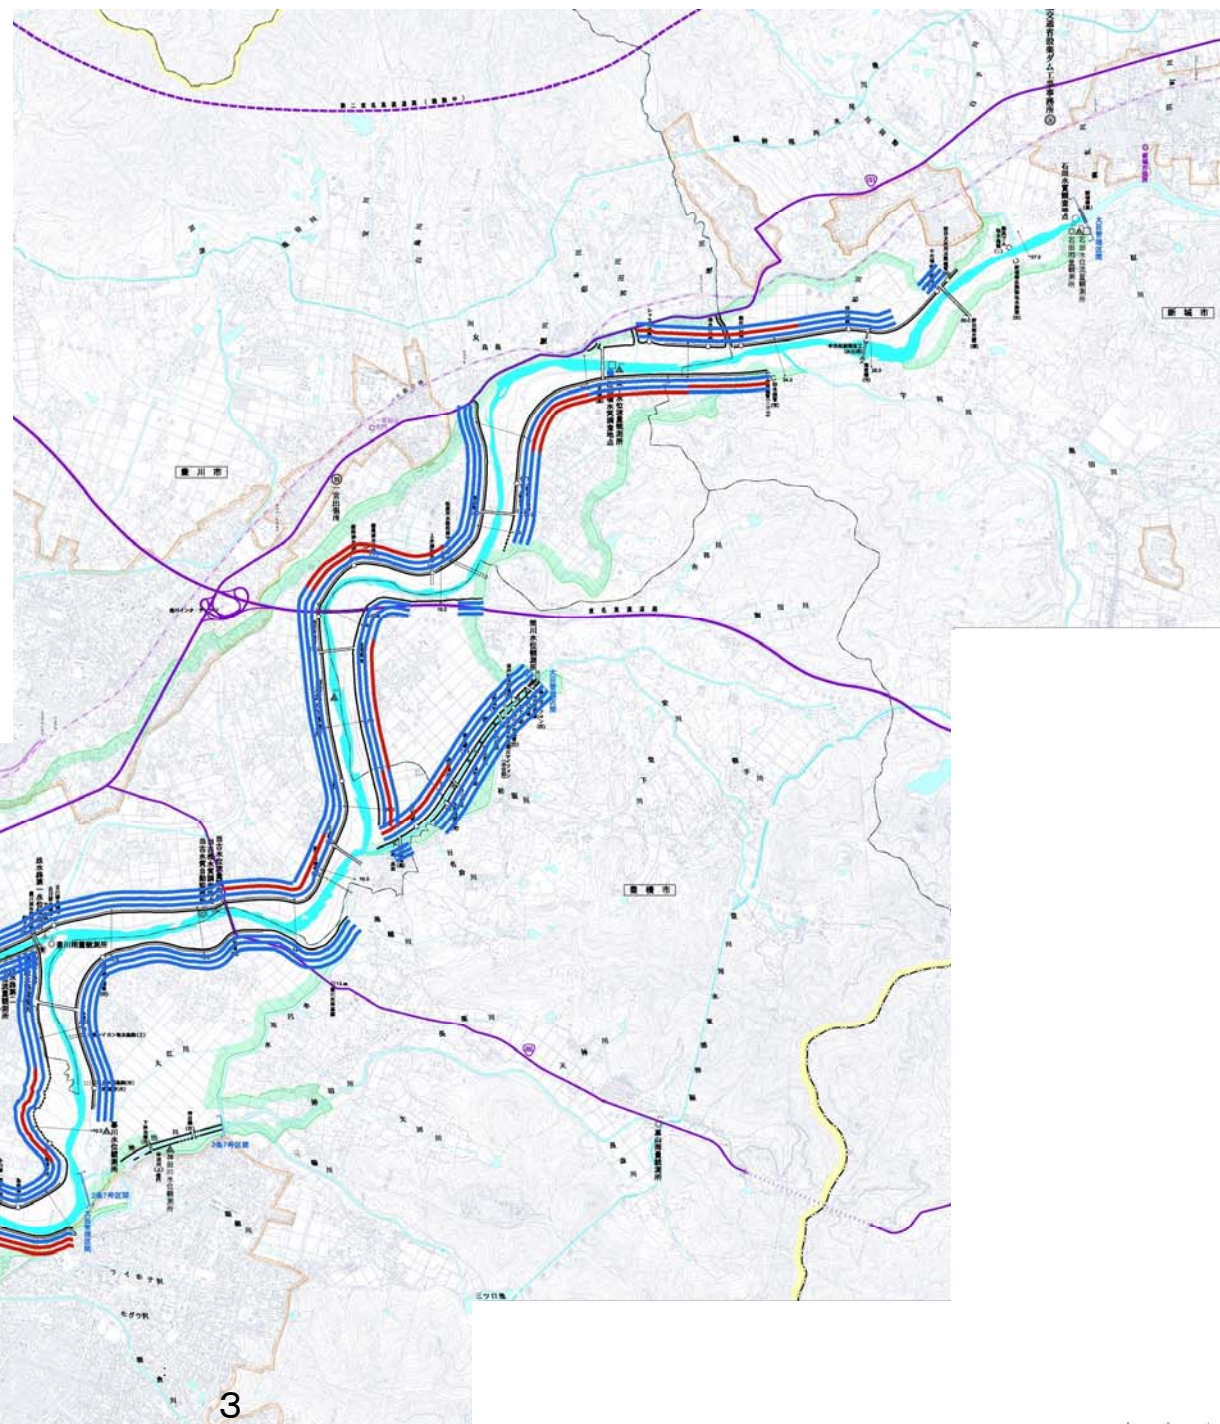

矢作川堤防詳細点検結果情報図

凡例(浸透による堤防の安全性)

- (堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性
 (中央側) : パイピング破壊による安全性
 (堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性

- : 安全性照査基準未満
 : 安全性照査基準以上
 : 対策済区間

- 未表示 : 詳細点検対象外区間
 優先箇所 : 安全度が特に低くかつ被災履歴のある箇所について優先的に対策を実施予定

※ 対策済区間は平成19年度予算により平成20年度中の対策完了予定区間を含む

